

# 宜兴三菱维修A700变频器

产品名称	宜兴三菱维修A700变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三菱 型号:A700 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

### 宜兴三菱维修A700变频器故障ER02/ER05

故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障，宜兴三菱维修A700变频器主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放。若电机驱动惯性较大的负载时，当变频器频率(即电机的同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速，这时电机处于发电状态，此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路，从而使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工艺的情况下可延长变频器的减速时间，若负载惯性较大，

宜兴三菱维修A700变频器又要求在一定时间内停机时，则要加装外部制动电阻和制动单元，康沃G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元宜兴三菱维修A700变频器,只需加外部制动电阻即可，电阻选配可根据产品说明中标准选用，对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻。

宜兴三菱维修A700变频器 ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机过程中才会出现，如果变频器在其它运行状态下出现该故障，宜兴三菱维修A700变频器则可能是变频器内部的开关电源部分，如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的。