

牟平宝骊柳工叉车维修保养/叉车启动电瓶无电/起动机故障检修

产品名称	牟平宝骊柳工叉车维修保养/叉车启动电瓶无电/起动机故障检修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

牟平宝骊柳工叉车维修保养/叉车启动电瓶无电/起动机故障检修

故障原因及排除方法：首先检查两侧车轮底部是否有油滴落，如没有说明制动分泵没有漏油。随后检查各连接铜管或接头是否漏油，如漏油则进行更换；如没有，则说明漏油在制动总泵。先观察一下总泵防尘套处是否有漏油，如有则更换皮圈；如没有可以打开油杯盖后踏下制动踏板看油液是否上窜，有此现象说明制动总泵与推杆间隙过大，进行调整即可。松开制动踏板向上窜油，则制动鼓与制动蹄片间隙过大造成的，进行调整即可。

五、叉车升降系统：

1、叉车的门架倾斜时做不到同步，可以判断出故障出现的原因可能是两个倾斜油缸行程不一致或者油缸管路接头处截流孔大小不同造成的，解决这个故障的办法是进行调节两个倾斜油缸的行程及直接更换具有同样截流孔的接头。

2、叉车在空载时门架就升不起，出现这个故障是因为多路阀溢流小孔堵塞，我们可以通过清除多路阀溢流小孔里的杂质就来解决这个故障。

3、叉车的货叉门架下降速度过快，出现这个故障是因为进油口限速阀没有起到作用，这样维修人员只需要去修理下限速阀就可以解决了。

4、叉车的货叉门架会自动下降，出现这个故障是因为油缸液压油不足了所造成的，要解决这个故障直接去检查及维修多路阀并再添些液压油便宜可。