

栖霞诺力西林手动液压搬运车油缸漏油/地牛托盘车无法起升故障维修

产品名称	栖霞诺力西林手动液压搬运车油缸漏油/地牛托盘车无法起升故障维修
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

栖霞诺力西林手动液压搬运车油缸漏油/地牛托盘车无法起升故障维修

六、叉车刹车系统：

1、叉车的两个轮子做不到同时制动效果，即有偏刹现象，2、叉车的手制动无效，导致这个故障的原因是手制动钢丝松弛，解决这个故障的办法是调整手制动钢丝的紧度即可。3、叉车的制动无效失灵，出现这种故障原因可能有以下：

1)、叉车的制动鼓和制动蹄间隙过大了，解决这个故障的办法是调整下制动鼓及制动蹄之间的间隙；2)、叉车制动总泵进出液阀失效，解决这个故障的办法是检修它的进出液阀；3)、叉车制动摩擦片磨损已经过度，可直接更换掉叉车摩擦片；4)、叉车摩擦片的接触面不够，解决这个故障的办法是修理摩擦片。

七、叉车行车系统：

1、在叉车的离合器如果有出现打滑或者不分离的故障时，我们可以按以下的方法去分析故障原因：

A、先检查叉车的摩擦片上面是否粘有油污或摩擦片有没有已损坏，如果摩擦片粘有油污就直接把摩擦片清洗干净，若是摩擦片已损坏了就更换摩擦片；B、然后检查下分离轴承结合状态有无压在分离杠杆上面，可直接把分泵总成推杆长度调短这种方法处理；C、检查叉车的分离轴承自由行程是否太大，如果是则把分泵总成中推杆调长即可；D、检查叉车波箱里的油路中是否有空气，要解决这个故障就是直接

把波箱油路里的空气排除了；

2、波箱内的响声异常，可以检查以下两点便可排除故障：

- A、检查叉车齿轮磨损是否已超过其使用寿命或者轴承已经损坏，若有则更换齿轮或者直接更换轴承
- ；B、检查波箱里面是否有其它杂物，如果有就直接把杂物排除掉。