

洛阳FANUC报警SV460、SV0466、SV468故障分析

产品名称	洛阳FANUC报警SV460、SV0466、SV468故障分析
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

4.SV0465 读ID数据失败

报警原因：接通电源时，不能读放大器的ID信息。

排查思路：

1.重新插拔[伺服放大器](#)控制板。2.检查上电顺序是否正确。3.联系飞悦数控机电维修部。

5.SV0466 电机/放大器组合不对

报警原因：放大器的大电流值与电机的大电流值不匹配。

1.确认FSSB连接顺序，参数设定与实际连接顺序是否一致。2.排查电机代码是否正确。3.利用电机参数列表排查电机代码初始化是否正确。4.排查参数P2165与实际放大器是否相符合。