

## （探头修理电话）飞利浦彩超机探头上机图像部分区域有重影维修

产品名称	（探头修理电话）飞利浦彩超机探头上机图像部分区域有重影维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

（探头修理电话）飞利浦彩超机探头上机图像部分区域有重影维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

EPIQ7彩色超声诊断仪在使用时，显示器界面突然弹出对话框，错误代码显示为“005”（图3），多次重启，故障表现依旧。到现场后，多次重启，故障表现依旧；遵循由易到难的原则，拔掉所有探头，重启开机，设备可进入正常开机状态，尝试接上不同探头，故障表现依旧，因多个探头同时出现故障的可能性较低，故暂时排除探头问题；进入后台，进行系统测试，测试结果为合格；导出日志，根据日志可知，在“005”错误代码信息前后，通道板存在错误异常信息；使用科室另外一台设备上的通道板进行替代测试设备开机、使用均正常；更换全新通道板，并使用观察两周，设备运行正常，故障得到解决。但引起故障的电路板均为通道板。伴随硬件技术的不断发展，彩色超声诊断仪的结构设计愈发紧凑，且电路板上的电子元器件高度集成，加之彩色超声诊断仪经常长时间运行，很容易导致设备内部温度升高