

# 无锡三菱触摸屏输出通讯异常黑屏不显示维修厂家

产品名称	无锡三菱触摸屏输出通讯异常黑屏不显示维修厂家
公司名称	无锡市菱光自动化设备维修服务有限公司
价格	699.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区上马墩路18号A幢808室-15（注册地址）
联系电话	0510-18262250876 18262250876

## 产品详情

三菱触摸屏的使用注意方式与常见故障处理，这个三菱触摸屏的使用注意方法是三菱自动化提供的比较准确的数据，那么常见故障我们应该如何处理?下面小编为你介绍三菱触摸屏的使用注意方式与常见故障处理。

- 1、三菱触摸屏膜面为触摸面，即产品正面；玻璃面为非触摸面，即产品背面。
- 2、三菱触摸屏部分为玻璃制品，玻璃边角较锋利，装配时请带手套或指套作业。
- 3、三菱触摸屏部分为玻璃易碎品，装配时不要对触摸屏施加大力冲击。
- 4、避免直接取引线拿起触摸屏，避免对弓出线部位有拉扯动作。
- 5、弓出线加强板部位不能进行弯折动作。
- 6、弓出线任何部位不允许有对折现象。
- 7、引出线在装配时，须水平插入，可在加强板根部对折插入。
- 8、取放产品时需单片操作，轻拿轻放，避免产品互相碰撞而划伤产品表面。
- 9、清洁产品表面时，柔软性布料(鹿皮)蘸石油醚擦拭。
- 10、可使用带腐蚀性的有机溶剂擦拭触摸屏膜表面。如工业酒精等。
- 11、勿堆叠放置触摸屏，使用tray 盘。
- 12、在装配设计和边框设计时，请注意以下事项:

- 1)固定三菱触摸屏的边框的支柱须在触摸屏的可视区以外；
- 2)框边须在三菱触摸屏的操作区以外，框边在可视区到操作区间不能有压力动作；
- 3)建议固定三菱触摸屏的材料为塑胶材料，接触触摸屏正面部分垫有软性材料；
- 4)不要用带腐蚀性的胶粘贴在触摸屏的表面。

## 三菱触摸屏常见故障及处理

### 故障一，三菱触摸屏触摸偏差

现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。

分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。

处理方法：重新校正位置。

### 故障二，三菱触摸屏触摸偏差

现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。

分析：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。

处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

### 故障三，三菱触摸屏触摸无反应

现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。

分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

- (1) 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；
- (2) 三菱触摸屏发生故障；
- (3) 三菱触摸屏控制卡发生故障；
- (4) 三菱触摸屏信号线发生故障；
- (5) 计算机主机的串口发生故障；
- (6) 计算机的操作系统发生故障；
- (7) 三菱触摸屏驱动程序安装错误。