

山东Philips飞利浦 c6-2 腹部探头维修找那家

产品名称	山东Philips飞利浦 c6-2 腹部探头维修找那家
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

山东Philips飞利浦 c6-2 腹部维修找那家 Philips飞利浦 c6-2 腹部维修找那家

广州云启设备有限公司专注于做国内的设备第三方服务公司，我司主营超声和内窥镜的维修、检测、保养、销售等服务。本公司维修超声整机、电路板、显示器、电源、（声头、外壳、护套、声透晶、电缆、电路板），品牌有：GE、西门子、飞利浦、东芝、阿洛卡、日立、百胜、索诺声、迈瑞等；

电缆故障 超声的电缆通常是由上百根至数百根的电缆组成，在电缆护套里有层环绕，是超声声头和主机系统连接的载体，电缆必须跟以及主机阻抗匹配，否则会影响图像质量。超声电缆中一般包括信号线，地线、控制线、电源等部分组成。超声的收发信号线在发射时的电压有一百多伏。电缆的故障会导致系统死机，黑道，干扰，不识别以及重影等故障。

GELOGIQP6采超故障维修2例 2故障二 2.1故障现象

GELOGIQP6机器所有在彩色多普勒工作模式下有干扰。 2.2故障分析及排除 LOGIQP6机器板块结构简单，板块功能集成度高，该机器彩色多普勒处理功能在SYSCOM主板上，一般出现该种干扰考虑本身故障、外界干扰或者SYSCOM主板以及APS电源导致。由于该机器所有均有干扰，所有均出现故障可能性很小，先考虑其它故障可能。把机器推到另一楼层房间中进行测试，仍存在干扰故障，排除外界干扰可能。APS电源故障有可能导致机器接入电压产生干扰，更换测试后排除APS电源故障可能。最后更换SYSCOM主板，机器启动正常工作，所有进入彩色多普勒工作模式均未再出现干扰现象，故障排除。

维修案例：设备名称：PHILIPS L12-5高频 检测故障：故障：电缆、声透镜坏

维修方案：更换电缆，透镜 维修周期：7个工作日 保修周期：6个月 山东Philips飞利浦 c6-2 腹部维修找那家 山东Philips飞利浦 c6-2 腹部维修找那家

云启是由维修工程师和业务人员组建成立的设备维修服务的公司。公司在设备维修服务方面拥有多年的设备维修经验与资源，由高素质维修服务人员组成的设备服务团队，工程师均接受过多年培训，并有着

多年的维修设备经验，公司主修GE、PHILIPS飞利浦、SIEMENS西门子、TOSHIBA东芝、MRAOKHITA CHI日立、ALOKA阿洛卡、HP惠普等。同时，我公司在设备维修服务在其他器械方面也有涉猎。GE公司Vivid7全数字彩超故障维修故障现象1 打开电源，按On / Standby超声诊断仪无法正常启动故障分析这是由于服务器系统文件受到破坏，在没有GE维修权限的情况下，重装系统是最好的办法。故障解决首先，准备好要重新安装的软件，包括系统软件v1.4.0，系统软件补丁#828023，应用软件v3.2.4，RFI升级软件v3.2.6。开机情况下，在光盘驱动器中放入系统软件v1.4.0光盘，关机，等到On / standby指示灯变黄，重新启动。软件自动Ghost克隆恢复安装。在安装界面，选择A，安装Vivid7。安装完成后，插入系统软件补丁，重新启动，软件自动安装。下一步，同理，安装应用软件。最后，安装升级软件。超声诊断仪正常启动后，在出现的对话框中输入彩超系列号，仪器系列号为4位。

维修案例一：设备名称：GE LOGIQ400B超低压电源 检测故障：电源指示灯不亮、黑屏、键盘不亮
维修方案：维修电源 维修周期：7个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：神目YD-800便携式B超 检测故障：电源坏 维修方案：维修电源
维修周期：7个工作日 保修周期：6个月

山东Philips飞利浦 c6-2 腹部维修找那家

[上海Philips飞利浦 C5-1 腹部维修需要多长时间](#)