

防爆知识点分享：有关煤矿井下防爆电气设备失爆判定标准及常见失爆现象（之二）

产品名称	防爆知识点分享：有关煤矿井下防爆电气设备失爆判定标准及常见失爆现象（之二）
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:15-20天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

煤矿常见的失爆现象

01

鸡爪子： 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者；

橡套电（包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆）的连接不采用接线盒的接头；

铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密（漏出芯线）的接头。

02

羊尾巴：在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴（包括

五小电气元件) 2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。

03

明接头：电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。

04

信号线及控制电缆线破皮露出芯线绝缘

05

橡套电缆护套损坏，伤痕深度达*薄处1/2，长度达20mm以上或沿圆长三分之一以上。

06

防爆面缺螺栓、弹簧垫圈。

07

进线嘴（喇叭嘴）拉紧螺栓未上紧

08

闲置进线喇叭嘴内无挡板

09

隔爆面间隙大于0.5mm

完