

# 南充西门子伺服电机维修专业服务

产品名称	南充西门子伺服电机维修专业服务
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	300.00/台
规格参数	周期:1-2天 服务类型:维修 维修项目:过流过压故障分析维修
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

## 产品详情

西工电气技术（上海）有限公司是一家维修西门子伺服电机和变频器的公司，我们提供南充地区的维修服务。无论您遇到的是维修西门子变频器还是维修西门子伺服电机的问题，我们都能提供高质量的服务。我们的价格为300.00元/台，让您以实惠的价格享受到的维修服务。

### 周期

我们的维修服务周期通常为1-2天，我们将尽快完成维修并将设备返还给您，以减少您的停机时间。

### 服务优势

作为一家实体店铺，我们一直秉承诚实经营的理念，为客户提供优质的服务。我们拥有的维修团队，具备丰富的经验和技术创新，能够高效解决各种故障。

### 维修项目

我们的维修项目涵盖了西门子伺服电机和变频器的各个方面，包括电路板、变频器、驱动电路等，能够对过流过压等各种故障进行分析和维修。

### 品名

本次维修服务的品名为西门子伺服电机和变频器，我们将为您解决各种与这些产品相关的问题。

### 服务类型

我们提供的维修服务，能够排查西门子伺服电机和变频器的故障，并提供解决方案。

## 排查故障方法和解决办法

在维修过程中，我们通过一系列的排查方法来确定故障所在，并采取相应的解决办法。我们的技术团队经验丰富，能够快速、准确地定位和解决故障。

## 理论框架

我们的维修工作基于西门子伺服电机和变频器的理论框架，深入理解产品的工作原理和性能特点，从而能够更好地进行故障排查和维修。

## 研究进展

我们密切关注西门子伺服电机和变频器领域的研究进展，始终保持技术更新的状态，以应对不断变化和发展的技术要求。

## 实用建议

我们将根据实际情况为您提供维修过程中的实用建议，帮助您避免故障的再次发生，并最大限度地延长设备的使用寿命。

## 行业\*\*实践

我们积极参与行业内的交流和分享，了解\*新的维修方法和\*\*实践，将其运用于我们的维修服务中，以提供更高水平的技术支持。

## 解决问题的方法

我们采用科学有效的方法来解决故障问题，结合实际情况和经验，为您提供\*\*的解决方案。

## 领域案例

我们在伺服电机和变频器维修领域拥有丰富的案例经验，能够应对各种复杂的故障情况，并为您解决问题提供有力的支持。

问答：问：维修价格是多少？答：我们的维修价格为300.00元/台。问：维修周期是多久？

答：通常为1-2天，具体根据故障情况而定。问：您能解决哪些故障？

答：我们能解决与西门子伺服电机和变频器相关的各种故障，包括过流过压等。

通过我们的维修服务，您可以放心将西门子伺服电机和变频器的故障交给我们来处理。我们将以高效的工作态度和丰富的经验，提供优质的维修服务，让您的设备尽快恢复正常运行。

一、过流（OC）是变频器报警为频繁的现象。主要现象为：(1)

重新启动时，一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因为：负载短路，机械部位有卡住；逆变模块损坏；电动机的转矩过小等现象引起。(2)

上电就跳，这种现象一般不能复位，主要原因为：模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。(3) 重新启动时并不立即跳闸而是在加速时，主要原因为：加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。实例 (1) 一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修：打开机盖没有发现任何烧坏的迹象，在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题，为进一步判断问题，把IGBT拆下后测量7个单

元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别，经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路，更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。(2)一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象，估计问题不在这一块，可能出在过流信号处理这一部位，将其电路传感器拆掉后上电，显示一切正常，故认为传感器已坏，找一新品换上后带负载实验一切正常。

**二、过压(OU)** 过电压报警一般是出(guo dian ya bao jing yi ban shi chu)现在停机的时候，其主要原因为减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。实例一台台安N2系列3.7kW变频器在停机时跳“OU”。分析与维修:在修这台机器之前，首先要搞清楚“OU”报警的原因为何，在这是因为变频器在减速时，电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快，转子的电动势和电流增大，使电机处于发电状态，回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节，使直流母线电压升高所致，所以我们应该着重检查制动回路，测量放电电阻没有问题，在测量制动管(ET191)时发现已击穿，更换后上电运行，且快速停车都没有问题。

**三、欠压(Uu)** 也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列蒂 200V, 380V系列蒂 400V)，主要原因为整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现，其次主回路接触器损坏，导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。实例(1)一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的，但是上电后没有听到接触器动作，因为这台变频器的充电回路不是应用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的，因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分，拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源，经仔(zhi liu dian yuan\_jing zi)细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的，测量该稳压管已损坏，找一新品更换后上电工作正常。(2)一台DANFOSS VLT5004变频器，上电显示正常，但是加负载后跳“DC LINK UNDERV OLT”(直流回路电压低)。分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别，但是你假如仔细分析一下问题也就不是那么复杂，该变频器同样也是通过充电回路，接触器来完成充电过程的，上电时没有发现任何异常现象，估计是加负载时直流回路的电压下降所引起，而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流然后由电容平波后提供的，所以应着重检查整流桥，经测量发现该整流桥有一路桥臂开路，更换新品后问题解决。

**四、过热(OH)** 也是一种比较常见的故障，主要原因为周围温度过高，风机堵转，温度传感器性能不良，马达过热。实例一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障，所以温度传感器坏的可能性不大，可能变频器的温度确实太高，通电后发现风机转动缓慢，防护罩里面堵满了很多棉絮(因为该变频器是用在纺织行业)，经打扫后开机风机运行良好，运行数小时后没有再跳此故障。

#### 五、输出不平衡

一般表现为马达抖动，转速不稳，主要原因为模块坏，驱动电路坏，电抗器坏等。实例一台富(yi1 tai2 fu4)士 G9S 11kW变频器，输出电压相差100V左右。分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50 N-120)没发现问(mei2 fa1 xian4 wen4)题，测量6路驱动电路也没发现故障，将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭，该模块已经损坏，经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。

**六、过载** 也是变频器跳动比较频繁的故障之一，平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载一般来讲马达由于过载能力较强只要变频器参数表的电机参数设置得当一般不会出现马达过载(yi1 ban1 bu4 da4 hui4 chu1 xian4 ma3 da2 guo4 zai3)。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警.我们可以检(wo3 men2 ke3 yi3 jian3)测变频器输出电压。七、开关电源损坏 这是众多变频器常见的故障，通常是由于开关电源的负载发生短路造成的，丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出，同时UC2844还带有电流检测，电压反馈等功能，当发生无显示，控制端子无电压，DC12V24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。八、SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏，这是引起SC故障报警的原因为之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上，上桥使用了驱动光耦PC923，这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电(mo kuai de dai you fang da dian)路的一款光耦，安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929，这是一款内部带有放大电路，及检测电路的光耦。此外电机抖动，三相电流，电压不平衡，有频率显示却无电压输出，这些现象都有可能是IGBT模块损坏。IGBT模块损坏的(mo2 kuai4 sun3 huai4 de0)原因为多种，首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路，堵转(mo kuai de sun huai ru fu zai fa sheng duan lu \_du zhuan)等。其次驱动电路老化也有可能导致驱动波形失真，或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏从而导致SC故障报警。

**九、GF—接地故障** 也是平时会碰到的故障，在排除电机

接地存在问题的原因为，可能发生故障的部分就是霍尔传感器了，霍尔传感器由于受温度，湿度等环境因素的影响，工作点很容易发生漂移，导致GF报警。十、限流运行 在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作，电压(频率)首先要降下来，直到电流下降到允许的范围，一旦电流到达允许值，电压(频率)会再次上升，从而导致系统的(hui zai ci shang sheng \_cong er dao zhi xi tong de)不稳定。丹佛斯(dan fo si)变频器采用内部斜率控制，在不超过预定限流值的情况下寻找工作点，并控制电机平稳地运行在工作点，并将警告信号反馈客户，依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。