

四平维修东菱变频器故障分析

产品名称	四平维修东菱变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	维修项目:电路板 变频器 驱动电路 服务优势:实体店铺 诚实经营 周期:1-2天
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

在工业生产中，变频器被广泛应用于各个领域，扮演着重要的角色。然而，由于变频器的复杂性和高精度密度，它们也容易出现故障。作为维修变频器的专家，我们西工电气技术（上海）有限公司为您提供高质量、可靠的维修服务。

我们的服务不仅涵盖了各种品牌的变频器，还包括了各种型号和规格。无论您使用的是哪个品牌的变频器，我们都能为您提供提供的维修服务。

价格方面，我们的维修费用非常合理，每台变频器只需要200.00元。您不仅能够获得高质量的维修服务，还能以优惠的价格享受我们的技术。

周期：快速维修，短时间完成

我们理解，您的时间非常宝贵。因此，我们承诺在1-2天内完成维修工作。我们拥有的技术团队，他们经验丰富，擅长快速排查故障并进行修复，以确保您能够尽快恢复正常生产。

服务优势：实体店铺，诚实经营

西工电气技术（上海）有限公司作为一家实体店铺，我们诚实经营，以客户的利益为先。我们始终秉持着诚信、高效的原则，为您提供高质量的维修服务。您可以放心联系我们，我们一定会竭尽全力帮助您解决您的问题。

维修项目：电路板、过流过压故障分析维修

我们的维修范围涵盖了各种维修项目，包括变频器的电路板维修、过流过压故障分析维修等。我们的技术团队具备多年的经验，能够准确分析故障原因，迅速定位，并给出相应的维修方案。无论您的变频器遇到了什么问题，我们都能够提供满意的解决方案。

品名：变频器维修

作为变频器维修的专家，我们一直以品质为本。我们经验丰富，****，能够为您提供高质量的维修服务。无论是变频器的电路板维修，还是过流过压故障的排查和处理，我们都能够做到精益求精，确保您的设备能够恢复正常运行。

服务类型：维修

我们提供的服务类型主要是变频器的维修。无论是定期维护，还是遇到故障需要维修，我们都能够为您提供提供的技术支持和解决方案。您只需将故障变频器送至我们的店铺，我们会迅速进行维修，并在*短时间内完成工作。

常见故障及处理方式

变频器在运行过程中可能会出现各种故障，以下是一些常见的故障及处理方式：

故障类型	处理方式
出现异常声音	检查风扇是否正常运转，排除异物
频率不稳定	检查电源输入是否平稳，检查程序是否正确
启动困难	检查供电是否正常，检查接线是否松动
无法启动	检查保险丝是否熔断，检查电源是否正常

通过以上处理方式，我们能够解决大多数变频器的故障情况。如果您遇到了其他问题，或者对故障的原因不确定，我们建议您及时联系我们的技术团队，他们将会给出的解决方案。

总之，作为维修变频器的专家，西工电气技术（上海）有限公司能够为您提供全面的维修服务。无论您的变频器出现什么问题，我们都能够迅速定位并提供满意的解决方案。我们诚挚地邀请您选择我们的服务，让我们共同为您的生产线保驾护航。

一、过流（OC）是变频器报警为频繁的现象。主要现象为：(1)

重新启动时，一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原茵有:负载

短路，机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)

上电就跳，这种现象一般不能复位，主要原茵有:模块坏、岢动电路坏、电流检测电路坏。(3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时，主要原茵有:加速时间稍嗣太短、电流上限稍嗣太小、转矩弥补(V/F)设定较高。实例(1)一台LG-IS3-4 3.7kW变频器一启动就跳“OC”分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏

的迹象，在线测量IGBT(7MBR25NF-120)基本判断没有问题，为进一步判断问题，把IGBT拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的岢动电路时发现有一路与其他两路有明显区别，经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路，更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。(2)一台BELTRO-VERT 2.2kW变频通电就跳“OC”且不能复位。分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查岢动电路也没有异常现象，估计问题不在这一块，可能出在过流信号处理这一部位，将其电路传感器拆掉后上电，显示一切正常，故认为传感器已坏，找一新品换上后带负载实验一切正常。二、过压（OU）过电压报警一般是出(guo dian ya bao jing yi ban shi

chu)现在停机的時候，其主要原茵是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。实例 一台台安N2系列

3.7kW变频器在停机时跳“OU”。分析与维修:在修这台机器之前，首先要搞清楚“OU”报警的原茵何在，这是茵为变频器在减速时，电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快，转子的电动势和电流增大，使电机处于发电状态，回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节，使直流

母线电压升高所致，所以我们应该着重检查制动回路，测量放电电阻没有问题，在测量制动管(ET191)时发现已击穿，更换后上电运行，且快速停车都没有问题。

三、欠压(Uu)也是我们在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(220V系列带 200V, 380V系列带 400V)，主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现，其次主回路接触器损坏，导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压。还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。实例(1)一台CT 18.5kW变频器上电跳“Uu”。分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的，但是上电后没有听到接触器动作，因为这台变频器的充电回路不是应用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的，因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分，拆掉接触器单独加24V直流电接触器工作正常。继而检查24V直流电源，经仔(zhi liu dian yuan_jing zi)细检查该电压是经过LM7824稳压管稳压后输出的，测量该稳压管已损坏，找一新品更换后上电工作正常。(2)一台DANFOSS VLT5004变频器，上电显示正常，但是加负载后跳“DC LINK UNDERVOLT”(直流回路电压低)。分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别，但是你假如仔细分析一下问题也就不是那么复杂，该变频器同样也是通过充电回路，接触器来完成充电过程的，上电时没有发现任何异常现象，估计是加负载时直流回路的电压下降所引起，而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流然后由电容平波后提供的，所以应着重检查整流桥，经测量发现该整流桥有一路桥臂开路，更换新品后问题解决。

四、过热(OH)也是一种比较常见的故障，主要原因:周围温度过高，风机堵转，温度传感器性能不良，马达过热。实例 一台ABB ACS500 22kW变频器客户反映在运行半小时左右跳“OH”。分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障，所以温度传感器坏的可能性不大，可能变频器的温度确实太高，通电后发现风机转动缓慢，防护罩里面堵满了很多棉絮(因为该变频器是用在纺织行业)，经打扫后开机风机运行良好，运行数小时后没有再跳此故障。

五、输出不平衡
一般表现为马达抖动，转速不稳，主要原因:模块坏，驱动电路坏，电抗器坏等。实例 一台富(yi1 tai2 fu4)士 G9S 11KW变频器，输出电压相差100V左右。分析与维修:打开机器初步在线检查逆变模块(6MBI50 N-120)未发现问(me12 fa1 xian4 wen4)题，测量6路驱动电路也没发现故障，将其模块拆下测量发现有一路上桥大功率晶体管不能正常导通和关闭，该模块已经损坏，经确认驱动电路无故障后更换新品后一切正常。

六、过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一，平时看到过载现象我们其实首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载一般来讲马达由于过载能力较强只要变频器参数表的电机参数稍得当一般不大会出现马达过载(yi1 ban1 bu4 da4 hui4 chu1 xian4 ma3 da2 guo4 zai3)。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。我们可以检(wo3 men2 ke3 yi3 jian3)测变频器输出电压。

七、开关电源损坏这是众多变频器常见的故障，通常是由于开关电源的负载发生短路造成的，丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器UC2844来调整开关电源的输出，同时UC2844还带有电流检测，电压反馈等功能，当发生无显示，控制端子无电压，DC12V/24V风扇不运转等现象时我们首先应该考虑是否开关电源损坏了。八、SC故障是安川变频器较常见的故障。IGBT模块损坏，这是引起SC故障报警的原因之一。此外驱动电路损坏也容易导致SC故障报警。安川在驱动电路的设计上，上桥使用了驱动光耦PC923，这是专用于驱动IGBT模块的带有放大电(mo kuai de dai you fang da dian)路的一款光耦，安川的下桥驱动电路则是采用了光耦PC929，这是一款内部带有放大电路，及检测电路的光耦。此外电机抖动，三相电流，电压不平衡，有频率显示却无电压输出，这些现象都有可能是IGBT模块损坏。

IGBT模块损坏的(mo2 kuai4 sun3 huai4 de0)原因有多种，首先是外部负载发生故障而导致IGBT模块的损坏如负载发生短路，堵转(mo kuai de sun huai ru fu zai fa sheng duan lu_du zhuan)等。其次驱动电路老化也有可能驱动波形失真，或驱动电压波动太大而导致IGBT损坏从而导致SC故障报警。九、GF—接地故障也是平时会碰到的故障，在排除电机接地存在问题的原因外，可能发生故障的部分就是霍尔传感器了，霍尔传感器由于受温度，湿度等环境因素的影响，工作点很容易发生漂移，导致GF报警。十、限流运行在平时运行中我们可能会碰到变频器提示电流极限。对于一般的变频器在限流报警出现时不能正常平滑的工作，电压(频率)首先要降下来，直到电流下降到允许的范围，一旦电流带 允许值，电压(频率)会再次上升，从而导致系统的(hui zai ci shang sheng_cong er dao zhi xi tong de)不稳定。丹佛斯(dan fo si)变频器采用内部斜率控制，在不超过预定限流值的情况下寻找工作点，并控制电机平稳地运行在工作点，并将警告信号反馈客户，依据警告信息我们再去检查负载和电机是否有问题。