

佳木斯维修大宇变频器故障分析

产品名称	佳木斯维修大宇变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	服务优势:实体店铺 诚实经营 品名:变频器维修 服务类型:维修
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

佳木斯维修大宇变频器故障分析

作为一家专业维修变频器的公司，西工电气技术（上海）有限公司提供维修各品牌变频器的服务。我们致力于以实惠的价格（每台不超过200.00元）和出色的维修技术，为客户解决变频器故障。

针对佳木斯地区的维修需求，我们提供专业维修大宇变频器的解决方案。

下面我们将从以下多个方面为您介绍变频器常见故障和排查处理方式：

周期：我们向客户承诺，维修周期通常为1-2天。我们充分理解客户对设备运行时间的重视，因此尽最大努力保证维修速度。**服务优势：**作为实体店铺，我们一贯秉持诚实经营之道。客户可以放心将变频器交给我们，我们将竭尽全力修复您的设备。**维修项目：**我们的维修项目包括电路板、变频器和驱动电路的检修与维护。我们掌握各品牌变频器的维修知识，能够解决多种故障。**品名：**针对大宇变频器的故障，我们提供过流、过压等故障分析和维修服务。无论是硬件故障还是软件问题，我们都能够提供专业的修复方案。**服务类型：**我们的服务涵盖了变频器的各个方面。无论是日常维护还是故障修复，我们都能够提供专业的服务。

维修变频器是一项专业的任务，需要经验丰富的技术人员来进行。我们的专家团队都是经过严格培训和考核的，具备丰富的维修经验。无论您的变频器出现任何故障，我们都能够为您提供精准的诊断和解决方案。

当然，以上只是对一些常见故障和解决方式的介绍，实际操作中可能还会遇到特殊情况。但请放心，我们拥有详尽的知识库和丰富的维修经验，有信心解决各种复杂的故障。

维修变频器是一项细致且复杂的工作，需要专业的知识和技能。如果您的大宇变频器出现故障，请立即

联系我们，我们将竭诚为您提供解决方案。

通过我们的维修服务，您可以重新恢复设备的正常运行，避免因故障带来的停机和生产损失。我们坚信，通过我们的努力，您对我们的维修服务将会满意，并愿意推荐给其他有需要的客户。

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，再或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。