

恩施维修信诺变频器故障分析

产品名称	恩施维修信诺变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	维修项目:过流过压故障分析维修 维修项目:电路板 变频器 驱动电路 服务优势:实体店铺 诚实经营
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

恩施维修信诺变频器故障分析

维修各品牌变频器是我们专业的领域，我们以专业维修变频器为核心服务，并提供价格实惠的售后维修方案，每台维修的价格仅为200.00元。我们致力于解决客户在使用过程中遇到的各种问题，为客户提供优质的服务。

在维修信诺变频器的过程中，我们注重细节，为客户提供全方位的维修服务。以下是我们为您整理的常见故障和排查处理方式：

周期：我们承诺在维修周期上，我们的服务速度快捷高效。绝大多数的维修项目，我们只需要1-2天的时间即可完成。

服务优势：我们拥有实体店铺，诚实经营。在服务过程中，我们以客户的需求为中心，用心倾听客户的反馈，并给出专业的解决方案。

维修项目：我们以电路板、变频器、驱动电路为主要维修项目。对于过流、过压等故障，我们能够迅速分析并提供可行的维修方案。

品名：我们的专业维修团队具备丰富的经验和技能，可以维修各种品牌的变频器。

服务类型：我们提供维修服务，以确保您的变频器能够正常运行。我们可以快速准确地定位故障，并进行维修，让您的设备重新恢复正常运行。

维修信诺变频器的故障可能涉及到多个方面，下面我们从多个视角来进行详细分析：

电路板问题：变频器使用电路板进行控制，常见的问题包括电路连接松动、电路线路短路等。我们会通过专业的设备和仪器来检测和修复这些问题。

驱动电路问题：驱动电路是变频器中的重要组成部分，如果出现故障，可能导致变频器无法正常工作。我们会通过检测和更换故障驱动电路来解决这一问题。

过流过压问题：变频器在工作过程中，由于电流或电压过大而导致故障。我们会通过仔细分析故障原因，并提供针对性的维修方案。

通过以上分析，我们希望客户能够了解到我们作为专业维修变频器的团队，具备解决各种品牌变频器故障的能力。我们的服务范围广泛，维修项目繁多，价格实惠。选择我们，您将获得满意的结果。

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，再或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人为二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。

