

黄南西门子伺服电机维修专业服务

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 黄南西门子伺服电机维修专业服务 |
| 公司名称 | 西工电气技术（上海）有限公司 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | 服务类型:维修 服务优势:实体店铺 诚实经营 周期:1-2天 |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址） |
| 联系电话 | 0573-84882350 18967302986 |

产品详情

西工电气技术（上海）有限公司致力于提供专业的黄南西门子伺服电机和变频器的维修服务，为客户解决故障问题，恢复设备的正常运行。我们的维修服务价格为300.00元/台，提供快速、可靠的服务，让您的设备快速恢复正常运行。

我们拥有经验丰富的维修团队，能够针对不同型号的西门子变频器和伺服电机进行专业的维修。在维修过程中，我们主要关注以下几个关键点：

周期：我们的维修团队能够在1-2天内完成对西门子变频器和伺服电机的维修工作，保证您设备的快速恢复。**服务优势：**作为一家实体店铺，我们一直秉承诚实经营的原则，为客户提供优质的服务。无论是电路板、变频器还是驱动电路的故障，我们都能够进行准确的分析和维修。**维修项目：**我们的维修范围涵盖了西门子伺服电机和变频器的各种故障，包括过流、过压等。无论是哪个部件出现故障，我们都能够提供专业的维修服务。

品名：我们提供维修服务的產品包括西门子伺服电机和变频器，能够全面满足客户的需求。

服务类型：我们提供维修服务，能够解决您设备中出现的各种故障，确保设备的正常运行。

针对西门子伺服电机和变频器的故障，我们采用多种排查方法来确定故障原因，并提供相应的解决办法。在排查故障时，我们从多个方面进行综合分析，包括但不限于电路、控制器、驱动模块等。通过细致入微的排查工作，我们能够准确地定位故障点，并采取相应措施进行修复。

此外，我们在维修过程中会注重细节，确保维修工作的全面和准确。无论是故障排查还是维修过程中的细节操作，都会严格按照西门子的技术规范进行，保证维修质量的可靠性。我们鼓励客户在维修过程中提供相关的细节和知识，以便我们更好地服务于您的设备。

综上所述，我们的黄南西门子伺服电机维修专业服务能够全面解决您设备中出现的故障问题。我们的专

业团队将细致排查故障、提供有效解决方案，确保您设备的正常运行。欢迎您选择我们的服务，让我们一起为您的设备保驾护航！

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，又或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人为二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机就会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。