

# 六盘水维修阿尔法变频器故障分析

产品名称	六盘水维修阿尔法变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	服务优势:实体店铺 诚实经营 品名:变频器维修 服务类型:维修
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

## 产品详情

在工业生产中，变频器是电机控制中不可或缺的设备之一。它的作用是控制电机的转速，实现对工作过程的jingque调节。然而，变频器在使用过程中难免会出现各种故障，这就需要我们寻找专业的维修服务来解决问题。西工电气技术（上海）有限公司作为一家专业维修变频器的公司，深知各品牌变频器的维修之道，能够为您提供一站式的解决方案。

### 六盘水维修阿尔法变频器故障分析

阿尔法变频器作为市场上常见的品牌之一，其性能稳定而且功能强大，广泛应用于各个行业。然而，即使在这样的youxiu产品中，也难免会出现一些故障。下面，我们将从多个方面对阿尔法变频器的常见故障进行分析，并为您提供解决问题的处理方式。

周期：我们的维修服务周期通常在1-2天之间，在保证效率的同时确保了质量的可靠性。服务优势：作为实体店铺，我们一直诚实经营，为客户提供最优质的服务。无论是在产品品质方面，还是在售后服务方面，我们都始终追求客户满意度的最大化。维修项目：我们的维修项目主要包括电路板、变频器和驱动电路的故障分析维修。无论是过流还是过压，我们都能jingque诊断问题并提供有效的解决方案。

品名：作为专业维修变频器的公司，我们对各个品牌的产品都了如指掌，包括阿尔法变频器在内。

服务类型：我们提供的服务类型是维修，即通过专业技术人员对变频器进行维修，确保其正常运行。

针对阿尔法变频器常见的故障，我们细心总结了以下几种，并提供了相应的排查处理方式：

#### 1. 变频器无法启动

可能原因：

输入电源故障 控制线路故障 参数设置错误

解决方式：

检查输入电源的正常性 检查控制线路连接是否良好 重新设置参数 2. 变频器频率不稳定

可能原因：

输出线路故障 负载波动 接地问题

解决方式：

检查输出线路连接是否良好 稳定负载 检查接地情况 3. 变频器过热

可能原因：

散热系统故障 环境温度过高 负载过大

解决方式：

检查散热系统 降低环境温度 适当减小负载

综上所述，西工电气技术（上海）有限公司作为一家专业维修变频器的公司，能够为您解决各品牌变频器的故障。我们的专业维修团队将通过细致的故障分析与处理，为您的生产提供稳定可靠的支持。服务价格仅为200.00元/台，我们坚信您的选择将是明智而放心的。

## 1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

## 2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，再或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障

现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。