

克拉玛依维修科姆龙变频器故障分析

产品名称	克拉玛依维修科姆龙变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	服务类型:维修 维修项目:过流过压故障分析维修 周期:1-2天
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

克拉玛依维修科姆龙变频器故障分析

近期，西工电气技术（上海）有限公司接到了关于维修科姆龙变频器的多个需求。作为专业维修变频器的xingyelingxian者，我们深知维修各品牌变频器对于客户的重要性。在本文中，我们将为您详细分析克拉玛依维修科姆龙变频器的故障情况，并介绍我们的专业维修服务。

1. 常见故障及排查处理方式

故障1：周期异常

排查处理方式：我们会仔细检查变频器的周期设置，并根据实际情况调整。周期设置的不准确往往会导致变频器无法正常运行，因此我们会在维修过程中特别关注此项。

故障2：过流过压

排查处理方式：我们会使用先进的设备对变频器进行全面检测，从电路板到驱动电路，细致排查故障原因。针对过流过压问题，我们将专业知识与丰富经验相结合，快速定位问题所在并进行维修。

2. 服务优势

快速响应：我们以客户的修复需求为第一优先，在接到需求后的第一时间展开维修服务，以缩短停机时间。实体店铺

诚实经营：我们拥有实体店铺，以进行调试、维修和展览等工作，为客户提供诚信可靠的服务。

3. 维修项目

电路板：作为变频器的核心部件之一，我们深知其重要性，并拥有专业知识进行故障排查和维修。
变频器：我们对于各类变频器的维修相当熟悉，不论品牌型号，都能提供高质量的维修服务。

4. 品名和服务类型

品名：克拉玛依维修科姆龙变频器

服务类型：我们提供维修服务，包括过流过压故障分析维修、变频器维修等。

综上所述，作为专业维修变频器公司，我们在克拉玛依维修科姆龙变频器的故障分析方面拥有丰富的经验和专业知识。我们通过快速响应、实体店辅、诚实经营等服务优势，为客户提供高质量的维修服务。无论是周期异常还是过流过压问题，我们都能准确排查，并进行维修。购买我们的服务，您只需支付200.00元/台的价钱，即可享受到专业的维修服务。欢迎您选择西工电气技术（上海）有限公司，我们将竭诚为您服务！

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，又或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启

动正常。