

# 绥化维修隆兴变频器故障分析

产品名称	绥化维修隆兴变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	服务优势:实体店铺 诚实经营 周期:1-2天 维修项目:过流过压故障分析维修
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

## 产品详情

亲爱的用户，感谢您对西工电气技术的关注和支持。我们是一家专业维修变频器的公司，提供维修各品牌变频器的优质服务。

在此，我们想向您介绍我们的维修服务，特别是我们针对绥化隆兴变频器故障的分析与处理。

维修项目：

周期：我们拥有高效的维修流程，通常能够在1-2天内完成。服务优势：作为一家实体店铺，西工电气技术一直秉承诚实经营的原则，以客户为中心，竭尽全力满足客户需求。

维修项目：我们专业维修电路板、变频器、驱动电路等故障，尤其擅长过流、过压故障的分析与维修。

品名：我们维修各品牌的变频器，包括绥化隆兴变频器。

服务类型：我们提供全方位的变频器维修服务，解决您在使用过程中遇到的各类故障。

常见故障及排查处理方式：

变频器无输出

检查电源供电是否正常；检查电路板是否损坏；检查连接是否松动。

变频器输出电流异常

检查负载是否过重；检查过流保护装置是否正常；检查驱动电路是否正常。

变频器频率调节不准确

检查频率设定信号是否正常；检查电路板控制部分是否工作正常。

除了以上常见故障，我们的专家团队还能够处理更复杂和具体的问题。我们通过多年的实践和积累，有能力解决各种维修难题。

我们致力于通过此篇文章向您展示我们的专业维修服务并引导您购买我们的产品。我们相信，只有真正

了解了维修服务的优势和细节，您才能够更好地做出选择。

如果您有关于维修变频器的需求或任何疑问，欢迎随时联系我们。我们将竭诚为您提供专业、高效的解决方案。

谢谢！

西工电气技术（上海）有限公司

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源，以实现电机的变速运行的设备。如图1所示，其中控制电路完成对主电路的控制，整流电路将交流电变换成直流电，直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波，逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说，有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。图11. 整流器

它与单相或三相交流电源相连接，产生脉动的直流电压。2. 中间电路，有以下三种作用： a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑，供逆变器使用。 b. 通过开关电源为各个控制线路供电。 c. 可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。3. 逆变器

将固定的直流电压变换成可变电电压和频率的交流电压。4. 控制电路 它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器，同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是：输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是： a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。 b. 提供操作变频器的各种控制信号。 c. 监视变频器的工作状态，提供保护功能。在现场对变频器以及周边控制装置的操作的人员，如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理，就能大大提高工作效率，并且避免一些不必要的损失。为此，我们总结了一些变频器的基本故障，供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳，仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。现象 检测办法和判断 1，

上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。 断开电源线，检查变频器输入端子是否短路，检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。 2，上电无显示 断开电源线，检查电源是否是否有缺相或断路情况，如果电源正常则再次上电后则检查检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压，如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。 3，开机运行无输出（电动机不启动） 断开输出电机线，再次开机后观察变频器面板显示的输入频率，同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。 4，运行时“过电压”保护，变频器停止输出 检查电网电压是否过高，或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题，请参考第8条。

5，运行时“过电流”保护，变频器停止输出 电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。 6，

运行时“过热”保护，变频器停止输出 视各品牌型号的变频器配置不同，可能是环境温度过高超过了变频器允许限额，检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。 7，

运行时“接地”保护，变频器停止输出

参考操作手册，检查变频器及电机是否可靠接地，或者测量电机的绝缘度是否正常。 8，

制动问题（过电压保护） 如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车，则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能，则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。 9，变频器内部发出腐臭般的异味

切勿开机，很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。