

# 桂林维修开拓变频器故障分析

产品名称	桂林维修开拓变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	维修项目:电路板 变频器 驱动电路 周期:1-2天 品名:变频器维修
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

## 产品详情

### 桂林维修开拓变频器故障分析

西工电气技术（上海）有限公司提供专业维修变频器的服务，我们具有维修各品牌变频器的经验和专业知识，价格为200.00元/台。

在维修变频器时，我们关注以下几个产品参数：

周期：我们能够在1-2天内完成维修。

服务优势：作为一家实体店铺，我们一直秉持诚实经营的原则，为客户提供优质的服务。

维修项目：我们擅长维修电路板、变频器驱动电路等多种维修项目。

品名：我们对过流过压故障进行分析和维修。服务类型：我们提供维修服务，以确保变频器正常运行。

在维修变频器过程中，常见的故障包括但不限于以下几个方面：

电路板问题：电路板可能存在零部件烧毁、焊接问题等故障，我们会使用专业的仪器设备进行排查和修复。驱动电路问题：变频器的驱动电路可能会出现损坏、短路等问题，我们会根据具体情况修复或更换相关零部件。过流过压问题：变频器在使用过程中可能会因过流过压等原因导致故障，我们会对其进行分析，并采取相应的修复措施。

在排查和处理变频器故障时，我们从多个视角出发，综合考虑各种可能性，以找到最准确的问题和解决方案。我们注重细节和专业知识，确保维修效果。

通过我们的服务，您可以避免因变频器故障而造成的生产停工和损失。我们的专业团队将竭诚为您提供高效、可靠的维修服务。

变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)转换成各种频率的交流电源，以实现电机的变速运行的设备。如图1所示，其中控制电路完成对主电路的控制，整流电路将交流电转换成直流电，直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波，逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说，有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。图11. 整流器

它与单相或三相交流电源相连接，产生脉动的直流电压。2. 中间电路，有以下三种作用： a.

使脉动的直流电压变得稳定或平滑，供逆变器使用。 b. 通过开关电源为各个控制线路供电。 c.

可以配置滤波或制动装置以提高变频器性能。3. 逆变器

将固定的直流电压转换成可变电压和频率的交流电压。4. 控制电路 它将信号传送给整流器、中间电路和逆变器，同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是：输出驱动电路、操作控制电路。

主要功能是： a. 利用信号来开关逆变器的半导体器件。 b. 提供操作变频器的各种控制信号。 c.

监视变频器的工作状态，提供保护功能。在现场对变频器以及周边控制装置的操作的人员，如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理，就能大大提高工作效率，并且避免一些不必要的损失。为此，我们总结了一些变频器的基本故障，供大家作参考。以下检测过程无需打开变频器机壳，仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。现象 检测办法和判断 1，

上电跳闸或变频器主电源接线端子部分出现火花。 断开电源线，检查变频器输入端子是否短路，检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。 2， 上电无显示

断开电源线，检查电源是否有缺相或断路情况，如果电源正常则再次上电后则检查变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压，如果上述检查正常则判断变频器内部开关电源损坏。 3，

开机运行无输出（电动机不启动） 断开输出电机线，再次开机后观察变频器面板显示的输入频率，同时测量交流输出端子。可能原因是变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到变频器。 4， 运行时“过电压”保护，变频器停止输出

检查电网电压是否过高，或者是电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题，请参考第8条。

5， 运行时“过电流”保护，变频器停止输出 电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整变频器参数。如无法奏效则说明逆变器部分出现老化或损坏。 6，

运行时“过热”保护，变频器停止输出 视各品牌型号的变频器配置不同，可能是环境温度过高超过了变频器允许限额，检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。 7，

运行时“接地”保护，变频器停止输出

参考操作手册，检查变频器及电机是否可靠接地，或者测量电机的绝缘度是否正常。 8，

制动问题（过电压保护） 如果电机负载确实过大并需要在短时间内停车，则需购买带有制动单元的变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能，则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。 9， 变频器内部发出腐臭般的异味

切勿开机，很可能是变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。