

# 铜陵维修施耐德变频器故障分析

产品名称	铜陵维修施耐德变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品名:变频器维修 维修项目:电路板 变频器 驱动电路 周期:1-2天
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

## 产品详情

### 铜陵维修施耐德变频器故障分析

变频器作为电力传动控制设备的关键部件之一，其正常运行对于工业生产至关重要。在使用过程中，由于各种原因，变频器可能出现故障，影响正常生产。针对这一问题，我们的西工电气技术（上海）有限公司提供快速、专业、可靠的维修服务，不仅面向施耐德变频器，还维修各品牌的变频器，价格仅为200.00元/台。

无论您遇到什么品牌的变频器故障，我们都可以提供完善的服务。下面我们将通过以下几个方面，介绍变频器的常见故障和排查处理方式：

**周期：**我们的维修周期通常为1-2天，以确保您的生产能够尽快恢复正常。

**服务优势：**我们有实体店铺，诚实经营，为您提供可靠的服务。

**维修项目：**我们主要维修电路板、变频器、驱动电路等关键部件，可以对过流、过压等故障进行全面的分析和维修。

**品名：**我们专业维修各品牌的变频器，包括施耐德在内。

**服务类型：**我们提供全面的变频器维修服务，无论是故障分析还是维修，我们都能够为您提供满意的解决方案。

在实际维修过程中，变频器可能出现各种不同的故障，例如电路板损坏、变频器无法启动、驱动电路异常等。对于这些故障，我们会通过以下方式进行排查和处理：

仔细检查电路板是否存在损坏的元件，如有必要，进行更换。

对于无法启动的情况，我们会检查供电是否正常，并通过对各个部件进行排查，找出问题所在。针对驱动电路异常，我们会仔细检查接线是否正确，是否存在短路等问题，并进行相应的修复。对于其他故障，我们也会根据实际情况进行细致的分析，并给出最合适的解决方案。

通过以上的故障分析和排查处理方式，我们可以确保能够快速准确地解决变频器故障，让您的生产能够尽快恢复正常。无论您是使用施耐德还是其他品牌的变频器，我们都能够为您提供专业的维修服务。

在选择维修服务时，可信赖的专业维修商是至关重要的。我们的维修服务价格为200.00元/台，维修周期为1-2天，服务类型涵盖了变频器的各个维修项目。我们坚守诚实经营的原则，致力于为客户提供最优质的服务。如果您的变频器出现故障，不要犹豫，立即选择我们，我们将竭诚为您服务。

## 1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

## 2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，再或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。

