

# 双鸭山维修卡西亚变频器故障分析

产品名称	双鸭山维修卡西亚变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	周期:1-2天 维修项目:过流过压故障分析维修 服务优势:实体店铺 诚实经营
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

## 产品详情

### 双鸭山维修卡西亚变频器故障分析

随着工业化进程的不断推进，各行各业对变频器的需求也日益增长。作为专业维修变频器的一员，我们西工电气技术（上海）有限公司向广大客户提供高质量、快速、可靠的专业维修服务。我们专业维修各品牌的变频器，为客户解决变频器故障问题。

现在，我们将为大家介绍我们的维修服务，并针对双鸭山地区的卡西亚变频器故障进行深入的分析 and 排查处理。

**周期：**我们能够在1-2天内完成变频器的维修工作，确保客户设备的正常运行。**服务优势：**我们作为实体店铺诚实经营，深受客户的信赖和好评。我们拥有专业的技术团队，对于电路板、变频器驱动电路等方面的故障分析和维修非常熟练。**维修项目：**我们的维修项目涵盖了过流、过压等各类常见故障。我们通过专业的故障分析和维修手段，确保客户设备的安全和稳定运行。**品名：**双鸭山地区的卡西亚变频器是我们的专业维修项目之一。**服务类型：**我们提供专业的变频器维修服务，确保客户设备的正常运行。

卡西亚变频器作为一种常见的工业设备，常常出现故障。针对卡西亚变频器的故障，我们从多个方面进行分析和排查。

#### 电路板故障：

我们会仔细检查卡西亚变频器的电路板，排查存在的电路短路、焊接不良等问题，并及时进行修复或更换。

#### 驱动电路故障：

我们会对卡西亚变频器的驱动电路进行全面检测，发现故障时及时修复或更换受损部件。

#### 过流过压故障：

我们会对卡西亚变频器的过流过压故障进行分析和排查，找出故障原因并采取相应的维修措施。

通过以上的故障分析和排查，我们能够针对卡西亚变频器的故障给出合理的处理方式，并确保设备的正常运行。

作为一家专业维修变频器的公司，我们以客户的需求为出发点，从多个视角探索变频器故障和解决方案。我们不仅仅提供技术支持，还注重细节和知识的传播，引导客户更好地了解和购买专业维修变频器的服务。

在我们的服务下，您不需要担心设备故障带来的停工损失，只需要以200.00元/台的价格，享受到我们高质量的维修服务。

## 1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

## 2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，又或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人为二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。

