

马鞍山西门子伺服电机维修一对一服务

产品名称	马鞍山西门子伺服电机维修一对一服务
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	300.00/台
规格参数	服务优势:实体店铺 诚实经营 服务类型:维修 维修项目:电路板 变频器 驱动电路
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

马鞍山西门子伺服电机维修一对一服务

作为专业维修西门子伺服电机和变频器的专业公司，西工电气技术（上海）有限公司致力于为客户提供高品质的维修服务。我们拥有丰富的经验和专业的技术团队，可以解决各种维修问题，包括维修西门子变频器和维修西门子伺服电机等。价格为300.00元/台，我们提供一对一的维修服务，以保证每位客户的需求得到最大的满足。

周期：我们的维修周期通常为1-2天，能够在最短的时间内完成维修工作，使您的设备尽快恢复正常运行。

服务优势：作为一家诚实经营的实体店铺，我们注重服务质量和客户体验。我们通过诚实守信的经营理念，赢得了广大客户的信赖和好评。

维修项目：我们拥有专业的技术团队，可以解决各种电路板问题、变频器故障和驱动电路问题等。不论是过流、过压等故障，我们都能进行准确分析和维修。

品名：我们的服务涵盖西门子伺服电机和变频器，无论是哪种设备，我们都能提供专业的维修服务。

服务类型：我们提供维修服务，不仅包括西门子伺服电机的维修，也包括西门子变频器的维修。我们拥有丰富的维修经验，能够准确识别问题和解决故障。

在使用西门子伺服电机和变频器过程中，难免会遇到各种故障。以下是我们对常见故障的排查方法和解决办法：

故障1：电机无法启动

排查方法：检查电源和电气连接是否正常，查看电机运行状态指示灯。

解决办法：如果电源和电气连接正常，可能是电机本身故障，需要维修或更换。

故障2：电机运行不稳定

排查方法：检查电机的机械连接是否牢固，观察电机运行是否有异常声音。

解决办法：如果机械连接正常，可能是电机内部故障导致的，需要维修或更换。

故障3：变频器故障报警

排查方法：检查变频器的参数设置是否正确，观察变频器显示屏上的故障代码。

解决办法：根据故障代码进行故障分析，调整参数或更换部件。

通过以上方法排查和解决故障，我们能够及时修复您的设备，让其恢复正常运行。无论是维修西门子伺服电机还是维修西门子变频器，我们都能够提供专业的服务，保证维修质量和客户满意度。

如果您需要维修西门子伺服电机或变频器，欢迎联系我们，我们将竭诚为您提供优质的一对一维修服务。

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，又或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，

若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。