

阿拉善维修凯奇变频器故障分析

产品名称	阿拉善维修凯奇变频器故障分析
公司名称	西工电气技术（上海）有限公司
价格	200.00/台
规格参数	服务优势:实体店铺 诚实经营 维修项目:电路板 变频器 驱动电路 维修项目:过流过压故障分析维修
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢3802室（注册地址）
联系电话	0573-84882350 18967302986

产品详情

阿拉善维修凯奇变频器故障分析

作为一家专业维修变频器的公司，西工电气技术（上海）有限公司深知维修各品牌变频器的重要性。我们坚持以客户需求为导向，以专业的技术和服务优势为支撑，为客户提供优质的维修服务。

下面将介绍一些关于变频器的常见故障以及相应的排查处理方式。希望通过多个方面的描述和探索，为客户提供详尽的信息，以便更好地了解变频器的维修需求。

周期：我们的维修周期通常在1-2天之间，以确保客户设备能够尽快恢复正常工作。

服务优势：我们是一家实体店铺，一直秉持诚实经营的理念，为客户提供可信赖的维修服务。

维修项目：我们专注于电路板、变频器和驱动电路的故障分析和维修，确保设备能够正常运行。 **品名：**我们提供的服务涵盖各品牌的变频器维修，无论是凯奇变频器还是其他品牌的设备，我们都能够胜任。

服务类型：我们的维修工作包括过流过压故障的分析和维修，确保设备的安全和稳定运行。

变频器在使用过程中可能会出现多种故障，下面为您介绍几种常见的故障以及相应的排查处理方法：

电源故障：

故障现象：变频器无法正常开机。

排查处理：

检查变频器的电源线是否接触良好。检查电源插座是否正常供电。

如果以上均正常，可能是变频器电源模块故障，建议寻求专业维修。

过载保护触发：

故障现象：变频器工作一段时间后自动停机。

排查处理：

检查变频器所驱动的设备是否超过其额定负载。检查设备是否存在堵塞或故障导致运行阻力增大。如果以上均正常，可能是变频器内部过载保护触发，建议寻求专业维修。

通信故障：

故障现象：变频器无法与外部控制系统进行通信。

排查处理：

检查通讯接口线缆是否连接正确，是否存在松动或损坏。检查控制系统的设置是否正确。如果以上均正常，可能是变频器通信模块故障，建议寻求专业维修。

在维修变频器时，我们将从以上多个方面进行排查和处理，以确保故障可以得到有效解决。我们专注于各品牌变频器的维修，提供优质的服务，价格为200.00元/台。如果您在使用变频器过程中遇到任何故障，欢迎随时联系我们，我们将竭诚为您服务。

1 引言

驱动电路只是一个统称，随着技术的不断发展，驱动电路本身也经历了从插脚式元的驱动电路到光耦驱动电路，再到厚膜驱动电路，以及比较新的集成驱动电路，现在前面提到的后三种驱动电路在维修中还是经常能遇到的。

2 几种驱动电路的维修方法

(1) 驱动电路损坏的原因及检查 造成驱动损坏的原因有各种各样的，一般来说出现的问题也无非是U，V，W三相无输出，或者输出不平衡，再或者输出平衡但是在低频的时候抖动，还有启动报警等等。当一台变频器大电容后的快熔开路，或者是IGBT逆变模块损坏的情况下，驱动电路基本都不可能完好无损，切不可换上好的快熔或者IGBT逆变模块，这样很容易造成刚换上的好的器件再次损坏。这个时候应该着重检查下驱动电路上是否有打火的印记，这里可以先将IGBT逆变模块的驱动脚连线拔掉，用万用表电阻挡测量六路驱动电路是否阻值都相同(但是极个别的变频器驱动电路不是六路阻值都相同的:如三菱、富士等变频器)，如果六路阻值都基本相同还不能完全证明驱动电路是完好的，接着需要使用电子示波器测量六路驱动电路上电压是否相同，当给定一个启动信号时六路驱动电路的波形是否一致;如果手里没有电子示波器的话，也可以尝试使用数字式电子万用表来测量驱动电路六路的直流电压，一般来说，未启动时的每路驱动电路上的直流电压约为10V左右，启动后的直流电压约为2-3V，如果测量结果一切正常的话，基本可以判断此变频器的驱动电路是好的。接着就将IGBT逆变模块连接到驱动电路上，但是记住在没有把握的情况稳妥的方法还是将IGBT逆变模块的P从直流母线上断开，中间接一组串联的灯泡或者一个功率大一点的电阻，这样能在电路出现大电流的情况下，保护IGBT逆变模块不被大电容的放电电流烧坏，下面就讲几个在维修变频器时和驱动电路有关的实例:

(2) 安川616G5，3.7kW的变频器 安川616G5，3.7kW的变频器，故障现象为三相输出正常，但在低速时电动机抖动，无法进行正常运行。首先估计多数为变频器驱动电路损坏，正确的解决办法应该是确定故障现象后将变频器打开，将IGBT逆变模块从印刷电路板上卸下，使用电子示波器观察六路驱动电路打开时的波形是否一致，找出不一致的那一路驱动电路，更换该驱动电路上的光耦，一般为PC923或者PC929，若变频器使用年数超过3年，推荐将驱动电路的电解电容全部更换，然后再用示波器观察，待六路波形一致后，装上IGBT逆变模块，进行负载实验，抖动现象消除。

(3) 台达变频器 台达变频器，故障现象是变频器输出端打火，拆开检查后发现IGBT逆变模块击穿，驱动电路印刷电路板严重损坏，正确的解决办法是先将损坏IGBT逆变模块拆下，拆的时候主要应尽量保护好印刷电路板不受人二次损坏，将驱动电路上损坏的电子原器件逐一更换以及印刷电路板上开路的线路用导线连起来(这里要注意要将烧焦的部分刮干净，以防再次打火)，再六路驱动电路阻值相同，电压相同的情况下使用示波器测量波形，但变频器一开，就报OCC故障(台达变频器无IGBT逆变模块开机会报警)使用灯泡将模块的P1和印板连起来，其他的用导线连，再次启动还跳OCC，确定为驱动电路还有问题，逐一更换光耦，后发现该驱动电路的光耦带检测功能，其中一路光耦检测功能损坏，更换新的后，启动正常。