

郑州发那科伺服驱动器报5故障代码维修故障排除

产品名称	郑州发那科伺服驱动器报5故障代码维修故障排除
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

- 1、如果“警报5”是在新安装后出现，请检查螺钉 15/16 和 17/18/19 处的跳线/电线。请参阅新的安装备忘录。
- 2、如果电源已经关闭，请先检查电阻，然后再进行电压测试。
- 3、如果驱动器近已上电，则重新上电并首先进行电压检查。
- 4、关闭电源后，请等待 30 分钟让电压消散，然后再检查电阻。
- 5、电压检查：测量连接到螺钉 17/18 和 19 的跳线之间的直流电压。
- 6、使用 17/18 上的红色引线和 19 上的黑色引线，您应该得到 0.003 到 0.006 伏直流电。如果出现问题，这个电压会稳步上升。
- 7、电阻检查：只有在充电电压消散后才能准确进行。
- 8、从螺丝 15/16 上拆下跳线并拧紧螺丝。用欧姆表检查电阻以确认它没有开路。
- 9、移除跳线后，检查 17 和 18 之间的电阻，以验证内部放电电阻是否良好（16 欧姆）。如果使用外部放电电阻检查电阻 17 和 19 之间也应该是（16 欧姆）

