

西门子G120变频器频繁报7807故障维修

产品名称	西门子G120变频器频繁报7807故障维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

西门子G120变频器频繁报7807故障维修

F7807的故障代码为短路或是接地故障。可以按下面的步骤检查下。在变频器电机侧的输出端子上，检测出相间短路或接地。故障值（r0949，十进制）：1：U-V 相间短路2：U-W 相间短路3：V-W 相间短路4：过电流接地1xxxx：在相位 U 上识别到带电流的接地（xxxx = 相位 V 上的电流分量，单位千分数）2xxxx：在相位 V 上识别到带电流的接地（xxxx = 相位 U 上的电流分量，单位千分数）注释：电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“电机侧的短路”。与未去磁或只部分去磁的电机相连也可能识别为接地。处理：- 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。- 检查电源电缆和电机电缆是否接错。- 检查有无接地。接地故障时：- 没有激活“捕捉再启动”功能(p1200)时，不要在旋转电机上接通脉冲使能。- 增加去磁时间(p0347)。- 需要时取消激活监控功能 (p1901)