

力士乐伺服电机维修 南京 杭州 合肥 福州

产品名称	力士乐伺服电机维修 南京 杭州 合肥 福州
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:力士乐 型号:REXROTH 产地:德国
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

东莞景顺机电设备有限公司莫工专业进行各种伺服机维修，伺服机广泛运用于各个行业，给维修提出更高的要求，为企业节约成本，维修公司尤为重要，特别是专业的维修技能，技能节约时间，又能节约成本。变频和伺服系统，可说是电子技术的新领域应用。通过数字化的智能电路，控制变频电路，以精确控制电能的转变应用。因而对其维修也提出了不少难点：既要熟悉单片机原理精通数字电路，也要传统模拟电路技术过硬，还得维修经验丰富，具有较强的电路分析，甚至手绘电路原理图能力，力士乐伺服维修公司维修经验丰富，力士乐伺服维修公司。

力士乐伺服维修公司解析，知名品牌德国力士乐工业设备中REXROTH力士乐驱动器，REXROTH力士乐电源的使用性能好或使用年限多久，在于多种因素，如产品质量、使用环境、操作与维修维护人员等因素都有关联，产品质量肯定是*的，其中*重要的因素为力士乐维修维护问题，东莞景顺机电设备有限公司莫工专业致力于力士乐REXROTH伺服电机维修，TOEI东荣伺服控制器维修，LUST路斯特伺服放大器维修，KEB科比伺服控制器维修，BAUMULLER鲍米勒伺服电机维修，AMK伺服控制器维修，YASKAWA安川伺服电机维修，KOLLMORGEN科尔摩根伺服放大器维修，太平洋伺服电机维修，三菱MITSUBISHI伺服控制器维修，贝加莱伺服电机维修，AB伺服放大器维修，LENZE伦茨伺服电机维修，西门子SIEMENS伺服控制器维修，FANUC法那科伺服电机维修。

1、故障报警代码：C0270故障描述：电机编码器数据读取错误对策：电机编码器回路故障，检查可能出现的三个地方：电机编码器，反馈线及CSB的编码器反馈口。2、故障报警代码：C0285故障描述：电机的型号参数P-0-4014有误。对策：确认电机型号及编码器的型号（P-0-4014）。检查可能出现的三个地方：电机编码器，反馈线及CSB的编码器反馈口3、故障报警代码：E2074 F2076 C0210 C0220 C0271 C0201故障描述:一些相关的编码器故障报警对策：力士乐伺服驱动器维修故障咨4、故障报警代码：C0201故障描述:无效的参数，当切换到操作模式P4时，内部的参数被检测，有参数超出它定义的范围时就出现该报警。对策：（1）查看S-0-0022参数，该参数包含所有的无效参数，再更改无效参数（2）查看S-0-0423参数，该参数包含所有无效参数，再更改无效参数就出现该报警。（3）通常加载基本参数后，导入备份参数可以解决此问题。5、故障报警代码：E82

60故障描述:扭矩过载对策:(1)减小加速度;(2)增大相应的限制值 S-0-0082, S-0-0083.S-0-0092,P-0-109;(3)优化速度环参数(4)增加外接制动电阻6、故障报警代码:F2026故障描述:驱动器功率单元欠压报警,当DC bus 电压值小于P-0-0114定义的值并有使能的情况下出现该报警。对策:(1)检查外部 380V 主电源,检查直流母线电压;(2)驱动器功率单元产生不了 DC,更换HCS 功率单元;或维修力士乐驱动器(3)检查PLC时序, Ab、AF。