

MM440变频器电源板坏炸模块维修

产品名称	MM440变频器电源板坏炸模块维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	凌科自动化:诚信为本，快速修复 凌科自动化:技术精湛，收费合理 凌科自动化:有实力承诺，有能力担当
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

MM440变频器电源板坏炸模块维修，西门子变频器快速维修，西门子变频器坏维修，西门子变频器炸模块烧保险维修，西门子变频器MM440出现F0022维修，西门子MM440变频器开机报F0022功率组件故障维修，西门子变频器十年维修技术，配件齐全，各种故障当天修复，质量保证，收费最低。

西门子变频器MM440出现F0022维修

1、第一点也是最常见的一个故障，就是组件接触不良，这个也是MM440设计的缺陷，变频器在实际的运行环境中，难免有震动，从而导致以上问题的出现。

解决方法：如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位，可重新插拔I/O板，或者给予适当的敲打（我试过），如果不行，送维修。

2、电机电缆接地

解决方法：首先检查电机，电缆是否接地，如果确定，为了不影响生产，可先换变频到电机的线。

3、IGBT短路（常见故障）或者制动单元短路（不常见），制动电阻阻值过低，如果故障出现在变频器启动的瞬间，检查斜坡上升时间是否过短。

西门子mm440变频器上电时就出现F0022报警，其实西门子440变频器的保护比较多，为之鼓掌代码统称为F0022故障代码，F0022故障我也遇到过多起了，如果有时候报，有时不报！多数情况是变频器内部接插件的问题，我的经验是：把变频器的控制板、以及控制板到底下的主板的连接件拆下重新装一遍，再装的过程中应注意观察，有没有插针松动的现象，螺丝先不要上紧，给个运行信号同时用手动一动板子

，如果F0022出现，我想故障点就能找到了。然后采取一定的措施，直到用手不管如何动板子故障都不出现，然后把螺丝紧固为止