

# 芜湖变频器维修 安徽法菱自动化 变频器维修多少钱

产品名称	芜湖变频器维修 安徽法菱自动化 变频器维修多少钱
公司名称	安徽法菱自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区中国铁画创意园2号楼2楼
联系电话	18155358080

## 产品详情

变频器维修中有些故障常常难于判断发生在哪个区域，此时可以采取隔离检查法，芜湖变频器维修，将复杂的问题简单化，较快地找出故障原因。下面举例说明详情：

维修一台英泰变频器，现象是上电后无显示，并伴有嘀 - - 嘀的声音。凭经验可断定开关电源过载，反馈保护起作用关断开关电源输出，并且再次起振再次关断而产生的嘀—嘀声。首先去掉控制面板，上电发现依然如故，再逐个断开各组电源的二极管，最后发现风扇用的15V有问题。可是风扇并没有运转信号，不应该是风扇本身问题，看来是风扇前端的问题。最后发现15V的滤波电容特性不对，拆掉滤波电容测量，果然是老化了。换上新的电容就修复了。

## 变频器维修方法

教大家一个变频器维修的方法：报警参数检查法，变频器的报警提示对处理问题相当重要，它会提示你正确的处理问题的方向。以下举几个维修实例供大家参考：

1.某变频器有故障，变频器维修多少钱，无法运行并且LED显示“UV”（under voltage的缩写），说明书中该报警为直流母线欠压。因为该型号变频器的控制回路电源不是从直流母线取的，而是从交流输入端通过变压器单独整流出的控制电源。所以判断该报警应该是真实的。所以从电源入手检查，输入电源电压正确，滤波电容电压为0伏。由于充电电阻的短路接触器没动作，所以与整流桥无关。故障范围缩小到充电电阻，断电后用万用表检测发现是充电电阻断了。更换电阻马上就修好了。

2.有一台三垦IF 11Kw的变频器用了3年多后，偶尔上电时显示“AL5”（alarm 5的缩写），变频器维修价格，说明书中说CPU被干扰。经过多次观察发现是在充电电阻短路接触器动作时出现的。怀疑是接触器造成的干扰，在控制脚加上阻容滤波后果然故障不再发生了。

3.一台富士E9系列3.7千瓦变频器，在现场运行中突然出现OC3（恒速中过流）报警停机，断电后重新上电运行出现OC1（加速中过流）报警停机。我先拆掉U、V、W到电机的导线，用万用表测量U、V、W

之间电阻无穷大，空载运行，变频器没有报警，输出电压正常。可以初步断定变频器没有问题。原来是电机电缆的中部有个接头，三菱变频器维修，用木版盖在地坑的分线槽中，绝缘胶布老化，工厂打扫卫生进水，造成输出短路。

4.三肯SVF303，显示“5”，说明书中“5”表示直流过压。电压值是由直流母线取样后(530V左右的直流)通过分压后再由光耦进行隔离，当电压超过一定阈值时，光耦动作，给处理器一个高电平。过压报警，我们可以看一下电阻是否变值，光耦是否有短路现象等。

以下是西门子变频器维修实例：

西门子MM420 7.5K故障显示F0003欠电压，操作盘显示欠电压故障测得三项电元电压正常，测得PN之间高压直流供电也正常，这属于欠电压故障问题再电压检测保护电路。首先检测电压取样电路，电阻分压式取样电路，测得三个电阻阻值基本未发生变化(变频器应用在供水系统中)，检查电容器C31干调并有较严重漏电现象将漏电的电容焊下后通电，欠压故障显示消失确定问题就是出在C31电容上，更换电容器欠压故障消失。

过压故障西门子MM440 11KW故障分析与判断，变频器接入电源操作盘显示过压故障，问题通常是在电压检测保护电路，检查电源取样电路中的电阻和电容一切正常，在检查放大电路中的运放集成电路TL082顺坏，输出端始终输出高电平。故障处理更换集成电路TL082故障消除。

芜湖变频器维修-安徽法菱自动化-变频器维修多少钱由安徽法菱自动化设备有限公司提供。安徽法菱自动化设备有限公司（[www.flzdhsb.com](http://www.flzdhsb.com)）是一家专业从事“工业电路板维修，变频电源维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安徽法菱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽法菱自动化在机械加工中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！