

北碚中央空调 123到家 海尔中央空调

产品名称	北碚中央空调 123到家 海尔中央空调
公司名称	重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区协信阿卡迪亚
联系电话	18523118171

产品详情

美的变频空调维修实例

123到家维修——美的变频空调维修实例

机型：KF-32GW/BM(F)

故障现象：室外机启动后，立即停机，故障灯亮，自诊断故障显示为1、3号灯亮，2号灯闪，故障内容为电流控制异常。

分析处理：此故障一般为强电部分机率较高，因是外机启动后停机，故应把维修重点放在室外，测量室外直流300V正常，说明滤波电路以前无异常问题，问题大概出现在IPM模块和压缩机部分，中央空调清洗，然后断开电源，测量IPM模块端子阻值正常，压缩机U、V两端值偏大，约在50多欧姆，正常阻值为1-3欧左右，故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大，导致空调不工作。

美的变频空调维修实例

123到家维修——美的变频空调维修实例

机型：KF-32GW/BM(F)

故障现象：开机后故障指示灯亮，因本机自诊断显示2号灯亮，1、3号灯灭，室内机运转正常，室外机不工作。

处理方法：首先测量其电源电压处于正常使用范围。本着由简及繁的处理方法，先看其信号连接可靠，安装无误，再由此机是新机推断，压缩机卡轴及磨损可能性不大，最后打开室外机盖，发现其IPM模块

输出端L端的连线开路，将其线与IPM模块的U端连接、检查其它端线连接可靠，安装完毕，开机一切正常。

123到家——中央空调管道安装注意事项及清洗方法介绍

中央空调管道安装注意事项

- 1、管道对接焊口的组队应做到内壁齐平，钢管内壁错边量不宜超过壁厚的10%，且不大于2mm。
- 2、不等厚管道组成件组队时候，当内壁错变量超过壁厚的10%、且不大于2，mm或者外壁错边量大于3mm时，海尔中央空调，应按照相关的规定进行修整。
- 3、两管端组队时，钝边间应留有空隙。对口间隙偏小，易出现根部未焊透；对于间隙过大，根部又易焊穿。同一焊口的对口间隙，各方向应均匀，但在较大管径的横管固定焊时，应考虑到焊缝的收缩引起对口间隙的减小，大金中央空调，平焊部位的间隙可适当放大一些。
- 4、等管径等壁厚的管道，北碚中央空调，为保证对口错变量和对口间隙，可采用对口器固定。对于大管径的组队可采用在管道端部点焊角钢的方式固定。
- 5、组队好的接口的角度和对口间隙，应采用焊接检验尺或角度间隙量规进行复查合格后，在进行接口的固定。

北碚中央空调-123到家-海尔中央空调由重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司提供。重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司（www.cq123daojia.com）是重庆 重庆市，中央空调的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在123到家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创123到家更加美好的未来。