

合肥电梯配件维修 天浦硕能 技术娴熟 电梯配件维修公司

产品名称	合肥电梯配件维修 天浦硕能 技术娴熟 电梯配件维修公司
公司名称	合肥天浦硕能电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥瑶海万达广场4号写字楼1415室
联系电话	13705600116

产品详情

电梯配件维护保养

曳引轮

1. 曳引轮槽的工作台表面应平滑，由于曳引绳张力偏差，造成各绳槽磨损量不一致，则量各曳引绳直径顶端至曳引轮轮缘的距离差，如超过1.5毫米时，应就地重车或更换曳引轮。
2. 为避免曳引绳与曳引轮产生严重滑移现象，需防止绳在绳槽内落底，电梯配件维修电话，当曳引绳与槽底的间隙 1毫米时，绳槽应重车或更换曳引轮。重车时，合肥电梯配件维修，应注意切口下面的轮缘厚度不小于相应钢丝绳直径。
3. 导向轮的润滑装置应保持完整，并应盛满钙基润滑脂，每两周应挤加一次，如润滑失效，滑轮将心轴咬住，电梯配件维修价格，将引起严重事故和损坏。

电梯配件：编码器常见故障与维修

- (1) 编码器安装松动:这种故障会影响位置控制精度，造成停止和移动中位置偏差量超差，甚至刚一开机即产生伺服系统过载报警，请特别注意。
- (2) 绝对式编码器电池电压下降:这种故障通常有含义明确的报警，电梯配件维修公司，这时需更换电池，如果参考点位置记忆丢失，还须执行重回参考点操作。
- (3) 光栅污染:这会使信号输出幅度下降，必须用脱脂棉沾无水酒精轻轻擦除油污。

电梯配件：编码器常见故障与维修

(1) 编码器连接电缆故障:这种故障出现的几率最1高，维修中经常遇到，应是优先考虑的因素。通常为编码器电缆断路、短路或接触不良，这时需更换电缆或接头。还应特别注意是否是由于电缆固定不紧，造成松动引起开焊或断路，这时需卡紧电缆。

(2) 编码器电缆屏蔽线未接或脱落:这会引入干扰信号，使波形不稳定，影响通信的准确性，必须保证屏蔽线可靠的焊接及接地。

合肥电梯配件维修-天浦硕能 技术娴熟-电梯配件维修公司由合肥天浦硕能电子科技有限公司提供。合肥天浦硕能电子科技有限公司(www.hftpsn.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！