

科比变频器经常出现OH报警维修

产品名称	科比变频器经常出现OH报警维修
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	306.00/台
规格参数	科比:KEB KEB F5:KEB F4 中国:KEB F4 F5
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

科比变频器经常出现OH报警维修，常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等，

科比变频器维修常见报警：主回路断电E.OC 过流超出设定的峰值电流-加速斜坡时间太短-负载太大-输出回路短路-接地错误-减速斜坡时间太短-机电缆过长-EMCE.OHI 变频器内部过热变频器内部过热：只有变频器内部温度下降3 以上，在E.nOHI状态下，才能复位此故障。E.OHI 变频器内部过热故障解除变频器内部过热故障发生后，不再过热：变频器内部温度下降3 以上。E.OH 功率模块过热功率模块过热。只有在E.nOH下才能复位此故障。原因：-风机堵转-通风量不足；-环境温度过高E.dOH 电机过热电机PTC过热；只有PTC又变为低阻，在E.ndOH状态下，才能复位故障。-端子T1/T2 电阻 > 1650 -电机过载-温度传感器线断了E.n E D 无故障未发生有定义的故障（不应出此故障）E.n dOH 电机过热障解除电机 P T C 温度恢复正常，变为低阻。E.P U 功率单元故障一般是功率电路有故障 KEB科比变频器启动报警维修，N O.P U 功率单元未准备好功率电路未准备好E.P U I N 功率单元功率电路与控制卡的软件版本不一致。此故障不可复位。E.L S F 软启动电路故障主回路合闸瞬间，与限流电阻并联的继电器触点未闭合时，出现此故障会立刻自复位。（分别供电时，显示欠压故障，1 0 S 后自复位）如故障信息一直存在，可能原因如下：-限流电阻损坏-输入电压有误或太低-进线电缆压降太多-制动电阻接错或损-制动单元损坏E.O L 过载过载超出允许时间，引发此故障。只有当过载计数器复零后，在E.n O L 状态下才能复位此故障可能原因如下：-调节器参数失配，有超调-机械故障或负载过大-变频器选型错误-电机接错线-编码器损坏E.n O L 过载故障解除不再过载，过载计数器复零；过载发生后必须保证一段冷却时间，冷却时间内，显示此信息，可对故障进行复位。此时必须给变频器供电。

KEB科比变频器维修，KEB COMBIVERT F2:16F2210 – 3449,17F4F1G-4I00,17F2210 – 3449,18F2210 – 3449,19F2210 – 3449,20F2210 – 3449,21F2210 – 3449,22F2210 – 3449,23F2210 – 3449,24F2210 – 3449,25F2210 – 3449,26 F2210 – 3449,27F2210 – 3449; KEB科比变频器维修，KEB COMBIVERT F1 – K:13F1R10 – 3449,14F1R10 – 3449,15F1R10 – 3449,16F1R10 – 3449; KEB科比变频器维修KEB COMBIVERT F5-Lift:10F5A1D-3A0A,12F5

A1D-3A0A,13F5A1D-390A,14F5A1E-3A0A,15F5A1E-350A,16F5A1G-360A,17F5A1G-350A,18F5A1G-340A,20F5A1H-380F,21F5A1R-960A,22F5A1R-960A,23F5A1R-940A,24F5A1R-940A;10F5-D,12F5-D,13F5-D,14F5-E,15F5-E,16F5-G,17F5-G,18F5-G,20F5-H,21F5-R,22F5-R,23F5-R,24F5-R;

KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT R6:15r6s3E-900A,19r6s3E-900A; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT F5 BASIC:05F5B3A-090A,07F5B3A-0A0A,09F5B1B-2B0A,10F5B1B-2A0A,12F5B1D-1A0A,13F5B1E-160A,14F5B1E-150A,05F5B3A-390A,07F5B3A-390A,09F5B3A-390A,10F5B1B-3A0A,12F5B1B-350A,13F5B1D-390A,14F5B1D-380A,15F5B1E-350A,16F5B1E-340A; KEB科比变频器维修 , KEB COMBIVERT F5 COMPACT:05F5C1B-2B0A,07F5C1B-2B0A,09F5C1B-2B0A,10F5C1B-2A0A,12F5C1D-1A0A,13F5C1E-160A,14F5C1E-150A,15F5C1G-150A,16F5C0H-170A,17F5C0H-160A,18F5C0R-760A,19F5C0R-760A,20F5C0R-760A,21F5C0R-760A,05F5C1B-3B0A,07F5C1B-3B0A,09F5C1B-3A0A,10F5C1B-3A0A,12F5C1B-350A,13F5C1D-390A,14F5C1D-380A,15F5C1E-350A,16F5C1E-340A,17F5C1G-350A,18F5C1G-340A,19F5C0H-350A,20F5C0H-940A,21F5C0R-950A,22F5C0R-950A,23F5C0R-940A,24F5C0R-940A;