

三菱触摸屏维修液晶屏显示多画面，以及液晶屏显示疑难杂症均可

产品名称	三菱触摸屏维修液晶屏显示多画面，以及液晶屏显示疑难杂症均可
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	563.00/台
规格参数	三菱:MITSUBISHI A900GO:F900GOT 中国:GT1000
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

三菱触摸屏维修液晶屏显示多画面，以及液晶屏显示疑难杂症均可，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等常见故障。

三菱触摸屏维修通电后屏幕无显示是什么问题，用手触摸屏幕，蜂鸣器无响应，说明程序运行不正常。万用表测量几组电压3.3V、5.1V、12V都正常。据用户反映，用户发现触摸屏故障后曾试图维修，在通电的过程中，出现过一次正常的情况，但断电后再次通电就不行了。分析芯片某个脚位有虚焊，使得总线错误，从而程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热，同时用镊子按压芯片，使焊脚和锡重新熔合。经过以上处理后，重新开机，电流上升到470mA，一切正常。

首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。

三菱触摸屏使用后触摸无反应故障是哪里的的问题，某些应用场合，由于接地性能不佳，会因为控制盒外壳布满了大量的静电，从而影响控制盒内部的工作电场，导致触摸逐渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地，重新启动即可。手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。[三菱触摸屏触摸偏差](#)

现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。[表面声波触摸屏](#)

四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。

广州三菱触摸屏维修：A951GOT-SBD-B、A951GOT-LBD、A951GOT-SBD-M3-B、A951GOT-LBD-M3 A953GOT-SBD-B、A953GOT-LBD、A953GOT-SBD-M3-B、A953GOT-LBD-M3、A956GOT-TBD、A956GOT-SBD-B、A956GOT-LBD、A956GOT-SBD-M3-B、A956GOT-LBD-M3、A956WGOT-TBA、F920GOT-BBD5-K-C等触摸屏维修； 中山三菱触摸屏维修：GT1595-XTBA、T1595-XTBDG、T1585V-STBA、GT1585V-STBD、GT1585-STBA、GT1585-STBD、GT1575V-STBA、GT1575V-STBD、GT1575-STBA、GT1575-STBD、GT1575-VTBA、GT1575-VTBD、GT1575-VNBA、GT1575-VNBD、GT1572-VNBA、GT1572-VNBD、GT1565-VTBA、GT1565-VTBD、GT1562-VNBA、GT1562-VNBD、GT1555-VTBD、GT1555-QTBD、GT1555-QSBD5、GT1550-QLBD、GT1175-VNBA-C、GT1165-VNBA-C、GT1155-QSBD、GT1150-QBBD-C等触摸屏维修。