

观澜岗头庙溪空调移机维修中央空调漏水

产品名称	观澜岗头庙溪空调移机维修中央空调漏水
公司名称	深圳市昌盛制冷设备有限公司
价格	120.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道黄贝岭社区深南东路1002号黄贝岭下村179-1栋202（注册地址）
联系电话	0755-21523942 18098971357

产品详情

观澜岗头庙溪空调移机维修中央空调漏水，观澜空调维修拆装<http://www.greektfw.com>服务电话0755-21523942谈谈 低静压风管机漏水

（一）工程轮廓

工程名称：某家电展厅

安装机型：低静压风管机

故障反馈：室内机漏水

（二）维修前筹备

东西筹备：常用维修东西

维修前的原因预判：室内机的水管路工程不流畅，中央空调加氟多少钱，接水盘有异物堵塞排水口或腐化穿孔漏水；

出风框（铝合金）与风管接合不严重造成冷热对流发生冷凝水而漏水；

（三）现场阐明处置

开启空调机组运行一段时间，出风口附近有凝露现象发生。

查抄室内机出风框，全部为铝合金材质，室内机出风口与出风框未接风管，且与内机出风口与出风框之间有2cm阁下的间隙，接合不严密，部门冷水漏入天花板上，冷水直接冷却出风框，中央空调保养维修，造成出风框的外貌温度低于氛围的露点温度，当热氛围与低温的出风框外貌打仗即发生凝路水而呈现滴水环境。

空调机组运行时间超1h，有较洪流量从天花板上漏出（室内机正下方）。查抄室内机回风口，发明回风百叶窗上未装吸尘过滤网，中央空调维修价格，未装回风箱（制冷量损耗大），室内机的风机处吸有胶袋等杂物，回风面的蒸发器外貌有一层丰富的泥灰，接水盘有靠近1.5cm厚的泥浆将排水口堵塞，造成机组排水不畅而漏水。

（四）处置法子

处置出风框与机组出风口的间隙使之接合密实，不出漏现象。出风框附近铝合金外貌用植绒布粘贴，使热氛围与铝合金外貌距离，凝露现象消除。

清理接水盘内的泥浆等杂物，疏通排水管，回风口工程整改后，故障消除。